

緞帳クリーニング・防災加工作業手順書

- 1) 洗淨パウダー（ドライカーペット用クリーナー）を準備する。
例：envirodri社製 DryCarpetCleaner
- 2) 緞帳クリーニング（パウダークリーニング）を行う。
 - ① 緞帳表面のゴミ・埃等の清掃
真空掃除機を使用し付着しているゴミ・埃等を除去する。
※吊った状態で上から下に沿って吸引除去作業をする。
 - ② 吊るした緞帳に洗淨パウダーを塗布する。
※洗淨パウダーの塗布量は汚れの状況によって調整する。
 - ③ カーペットブラシを使用して洗淨（汚れを除去）する。
※洗剤を含んだパウダーに汚れ成分を吸着させる方法で汚れを除去する。
 - ④ 掃除機を使用して汚れを吸着した洗淨パウダーを回収する。
※上から下に沿って作業する。
- 3) 下部フレンジ部分を手洗い清掃
 - ① フレンジ部のゴミ・埃等を除去
真空掃除機を使用しゴミ・埃等を除去する。
 - ② アルカリイオン水をフレンジ部に吹付、乾いた布で1本ずつ拭き取り取る。
- 4) 防災剤の準備
 - ① 防災剤を準備する。（繊維後加工用難燃剤）
（ノンネン PN-1 綿、レーヨン等の天然素材）
（ノンネン PN-2 ポリエステル、ナイロン等の化学繊維）
 1. 搬入数量 $180 \times 1 \text{ 缶} = 180$ （2 倍希釈/ $\text{m}^2/100\text{cc}$ ）
※防災剤1に対して水1で希釈する。
 2. 散布面積 88m^2 （緞帳面積）
 3. 使用数量 約90
- 5) 緞帳へ防災加工（防災剤吹付及び乾燥）を行う。
※防災加工専門技術者講習修了者が実施すること。
※防災加工専門技術者講習修了証は別途提出すること。
 - ① 緞帳表面側に噴霧器を使用して加工剤を吹き付ける。
 - ② 防災剤を完全に乾くまで自然乾燥させる。
・乾燥時間：2～3日程度
※防災剤の乾燥具合は加工部分を手触りで確認すること。